

Rzeczoznawca :

Zleceniodawca: Powiat Kolski

Adres: ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

Zlec. pismo, znak: KRD 2600.3.11.2023

z dnia: 2023/06/27

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2011

Model: i30 1.4 MR`10

Wersja: Classic Plus

Nr rejestracyjny: MOL-KI582

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMADB51CABJ219085

Nr INFO-EKSPERT	016-00558
Data pierwszej rejestracji	2011/05/15
Wskazanie drogomierza	88966 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/05/15-23/07/08)	146 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	FD
Dop. masa całk.	1720 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1396 ccm / 80kW (109KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.05-2011.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Filtr p/pyłkowy	12	Siedzenia tylne dzielone
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	Sterowanie systemem audio w kierownicy
3	Głośniki 4 szt.	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Immobilizer	15	Szyby przyciemniane
5	Klimatyzacja	16	Światła do jazdy dziennej
6	Kolumna kierownicy regulowana	17	Światła p/mgielne przednie
7	Komputer pokładowy	18	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
8	Kurtyny powietrzne boczne	19	Zaglówki foteli przednich aktywne
9	Poduszki powietrzne boczne przednie	20	Zamek centralny
10	Radioodtwarzacz CD + MP3	21	Złącze "AUX"
11	Schówek chłodzony	22	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	*Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	- 130

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	387

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	SAVA 185/65 R15 88H INTENSA HP TL		40
Przednie prawe:	SAVA 185/65 R15 88H INTENSA HP TL		40
Tylne lewe:	HANKOOK 185/65 R15 88H K 415 OPTIMO TL GP1		100
Tylne prawe:	HANKOOK 185/65 R15 88H K 415 OPTIMO TL GP1		100

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (146 mies.)	19 950 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 130 PLN

Brak określonego wyposażenia standardowego pojazdu lub jego niesprawność skutkuje obniżeniem wartości pojazdu. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z brakiem wyposażenia standardowego pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	387 PLN
----------------------------------	---------

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 251 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 7 210 PLN
---------------	-------------

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 606
------------------------------------	------	-------

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Zabrudzenia tapicerki, zanieczyszczenia spowodowane długotrwałym parkowaniem na wolnym powietrzu - ok. 4 lat. Pojazd wymaga prac związanych z oczyszczeniem wnętrza pojazdu i elementów zewnętrznych porośniętych mchem.

Konieczne naprawy pojazdu	-27,8	-5 611
---------------------------	-------	--------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Długotrwały postój pojazdu od 25.08.2019 roku spowodował korozję występującą na elementach układu hamulcowego - tarcz, zacisków i klocków hamulcowych wymagających wymiany. Zarysowania powłoki lakierowej pokrywy silnika wymaga lakierowania wierzchniego. Pióra wycieraczek szyby czołowej i szyby tylnej zniszczone, spowodowane długotrwałym postojem pojazdu na wolnym powietrzu. Długotrwały postój pojazdu wymaga wymiany napędu układu rozrządu, oleju silnikowego i filtra. Brak kluczyków od stacyjki wymaga ich dorobienia w warunkach ASO Hyundai, co wiąże się z transportem pojazdu w celu przeprowadzenia w/w naprawy z procedurą ich kodowania.

Obniżenie wart. z tyt. podat. akcyzowego	-2,1	- 416
--	------	-------

Szacowana wartość pojazdu bez podatku akcyzowego wynosi 13.432 złotych brutto.

Szacowana wysokość podatku akcyzowego pojazdów o poj. do 2000 ccm wynosi 13.432 x 3,1 % co stanowi kwotę 416 złotych brutto.

Koszty rejestracji pojazdu z badaniem okresowym szacuje się na kwotę 270 zł.

Obniżenie wart. z tyt. rejestracji.	-1,3	- 270
-------------------------------------	------	-------

Pojazd nie posiada żadnej dokumentacji i wymaga ponownego zarejestrowania na terenie Polski.

Transport do najbliższego ASO Hyundai 50	-1,5	- 307
--	------	-------

Dorobienie kpl. kluczyków do stacyjki i drzwi wraz z kodowaniem wymaga przetransporowania pojazdu do najbliższego ASO - np. Konin. Koszt transportu - 300 złotych brutto.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: POP/382/23

z dnia: 2023/07/08

Rzeczoznawca :

Zleceniodawca: Powiat Kolski

Adres: ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

Zlec. pismo, znak: KR D 2600.3.11.2023

z dnia: 2023/06/27

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2011


Model: i30 1.4 MR`10

Wersja: Classic Plus

Nr rejestracyjny: MOL-KI582

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

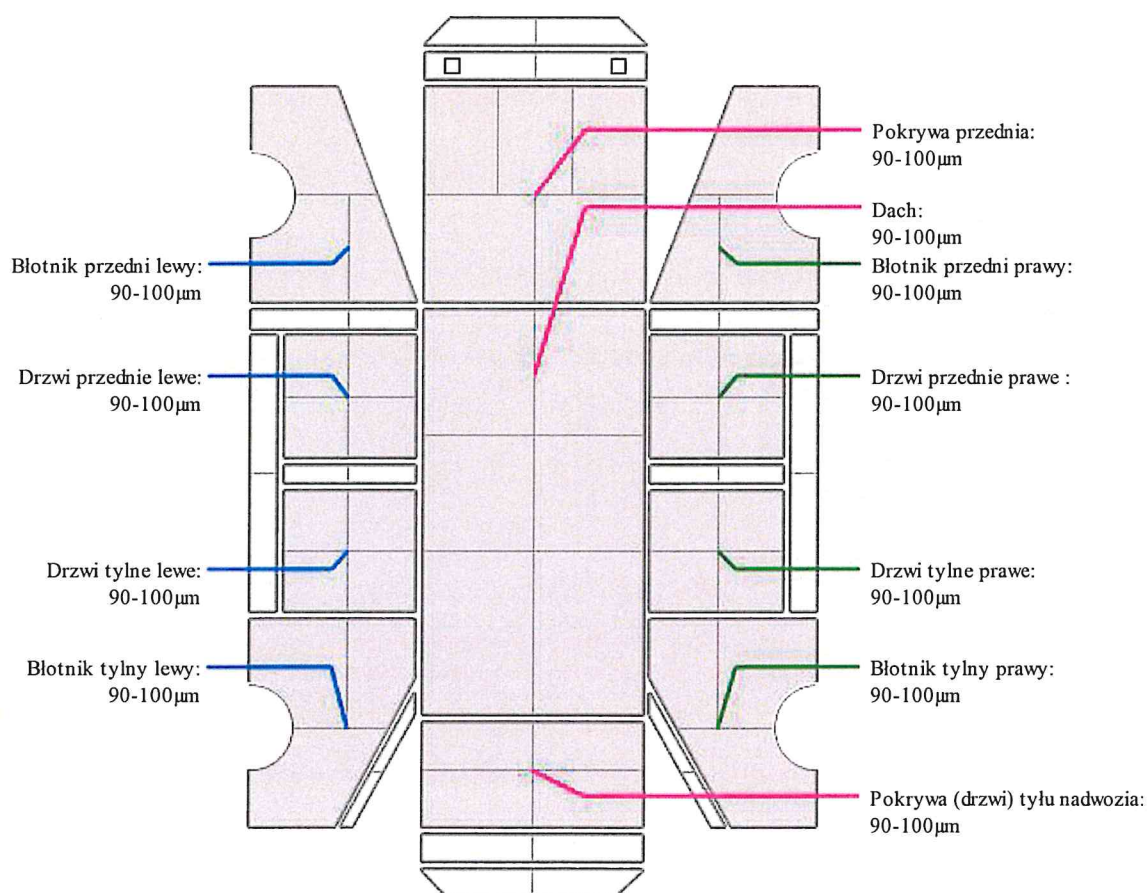

INFORMACJE DODATKOWE

Pokrywa przednia - Zarysowania na ok. 50% powierzchni.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: POP/382/23

z dnia: 2023/07/08

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2011

Model: i30 1.4 MR 10

Wersja: Classic Plus

Nr rejestracyjny: MOL-KI582

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

